



ARTEASVAL S.L.
estudio de arquitectura
Plaza Mayor, nº 16 Bajo Derecha
46470 CATARROJA (VALENCIA)
Tel. 96 126 08 49 - 605 855 227
correo-e: arteasval@arteasval.com

nuestras marcas



estudio de arquitectura

WWW.ARTEASVAL.COM



inspección técnica de edificios

WWW.ITEVALENCIA.COM



ARTEASVAL S.L.
estudio de arquitectura
Plaza Mayor, nº 16 Bajo Derecha
46470 CATARROJA (VALENCIA)
Tel. 96 126 08 49 - 605 855 227
correo-e: arteasval@arteasval.com

SERVICIOS

PROYECTOS

Rehabilitación de edificios
Rehabilitación de fachadas
Rehabilitación de elementos comunes
Colocación de andamios
Reforma de zaguanes y patios
Colocación de ascensores
Rampas / accesibilidad
Reforma de viviendas
Interiorismo
Gestión de residuos
Viviendas unifamiliares
Promoción Plurifamiliares y Adosados

GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRAS

Estudio de viabilidad
Estudio de edificabilidad
Estudio de planes urbanísticos
Estudio de seguridad y salud
Estudio básico de seguridad y salud
Estudio de evaluación energética
Estudio y análisis del proyecto
Redacción del libro del edificio
Redacción de programas de mantenimiento
Confección de mediciones y presupuestos
Levantamiento de planos

INFORMES Y CERTIFICADOS

Informes Técnicos
Certificados técnicos
ITE-Inspección técnica de edificios
ICE- Informe de conservación del edificio
Certificado de eficiencia energética
Cédulas de segunda ocupación
Legalización de obras
Peritación de edificios
Tasación y valoraciones de inmuebles

ARTEASVAL S.L.
estudio de arquitectura
Plaza Mayor, nº 16 Bajo Derecha
46470 CATARROJA (VALENCIA)
Tel. 96 126 08 49 - 605 855 227
correo-e: arteasval@arteasval.com



PROYECTOS DE REHABILITACIÓN O REFORMA

Rehabilitación integral de edificios

Proyecto y dirección de obra de rehabilitación total o parcial de estructura, cubiertas, fábricas, acabados, carpinterías, instalaciones, etc..., de edificios con un grado de complejidad elevado.

Rehabilitación/Restauración de fachadas

Proyecto y dirección de obra de reparación o restauración de fachadas, carpinterías exteriores, impostas, cornisas, balcones, etc...

Rehabilitación/Reforma de elementos y zonas comunes

Proyecto y dirección de obra de renovación o restitución de instalaciones comunes, revestimientos, estructura, etc...

Adaptación a normas de accesibilidad

Proyecto de adaptación de zonas comunes y accesos a la normativa de accesibilidad vigente.

Reforma de viviendas

Proyecto y dirección de obra de reforma interior de distribución, instalaciones, carpinterías, revestimientos, etc..., de viviendas.

Interiorismo

Análisis y propuesta de configuración espacial, estética y material de viviendas y aplicación al proyecto de reforma.

Habilitación/Reforma de locales comerciales, oficinas...

Proyecto y dirección de obra de habilitación o reforma de locales o superficies destinadas a cualquier uso diferente a vivienda.

Reparación o sustitución de cubiertas

Proyecto y dirección de obra de reparación, impermeabilización, aislamiento térmico, retejado, reparación estructural, restitución del pavimento, etc..., de la cubierta del edificio.

Proyecto de demolición y derribo

CONSULTORÍA INMUEBLES

Inspección técnica de edificios (ITE)

Elaboración de informes con inspección ocular y análisis no profundo de edificios. Precio por convenio entre Ayuntamiento de Valencia y Colegio de Arquitectos 48€/vivienda o cada 200m² de uso distinto. Mínimo 274€.

Inspección técnica de inmueble (ITI)

Elaboración de informes con inspección ocular y análisis de inmueble: estado, obras de mejora, propuestas, fotografías, análisis normativo. Informe interesante como información para una compra o una venta de inmueble, solar, etc... Precio 140€/vivienda o cada 200m² de uso distinto.

Informe de mantenimiento de edificios (IME)

Elaboración de libro de edificio y plan de mantenimiento adaptado a cada edificio. Precio 48€/vivienda o cada 200m² de uso distinto.

Asistencia técnica continua de edificio

Elaboración ITE+IME+SEGUIMIENTO PLAN MANTENIMIENTO.
1 informe anual de estado y mantenimiento.
1 ITE cada cinco años.

Descuentos 20% en inspección técnica inmueble, asesoramiento, asistencia puntual o informes periciales.
Pago trimestral 10€/vivienda...Mínimo 50€/trimestre y edificio.

Asistencia técnica puntual edificios o viviendas

Informes técnicos puntuales referidos a patologías, asesoramiento o consultas sobre mejoras, etc... en edificios o viviendas. Presupuesto en función del informe.

REHABILITACION DE EDIFICIOS



Antes



Después



Antes



Después

Dentro de este gratificante campo de la rehabilitación ARTEASVAL S.L. se ha implicado con gran pasión, como no podría ser de otra forma y se merece el objeto de la intervención, volver a dar vida y esplendor a nuestras edificaciones.

Las intervenciones se plantean respetando y renovando, con el rigor técnico y la experiencia adquirida, fundamentales para ejercer en este particular y siempre amado campo.



Antes



Después



Antes



Después



Antes




Después



Antes




Después

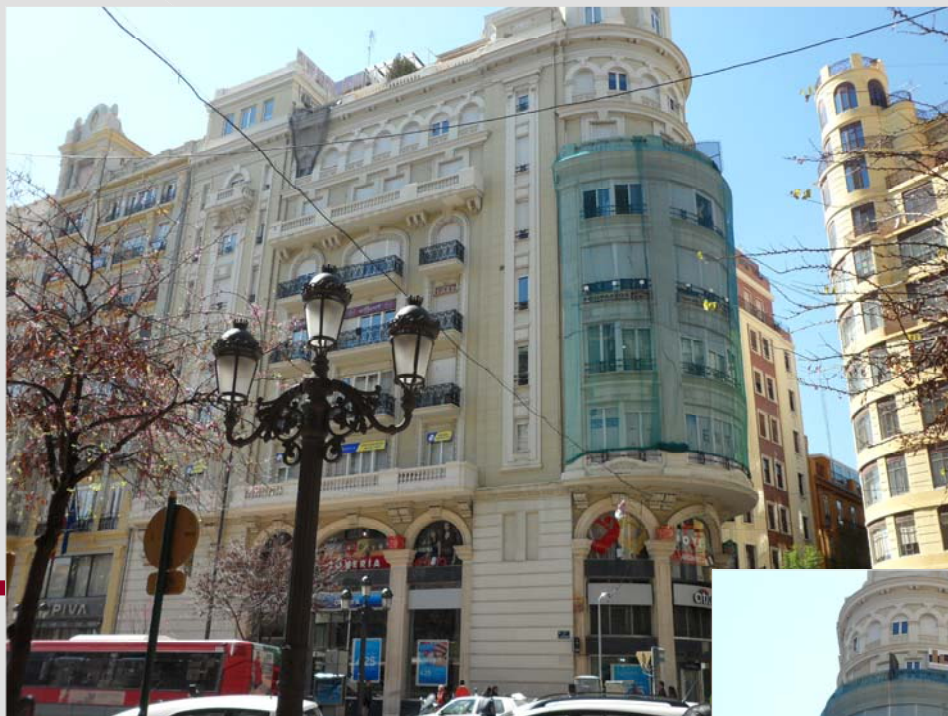

Rehabilitación Fachada
Plaza Ayuntamiento (Valencia)
en fase de ejecución



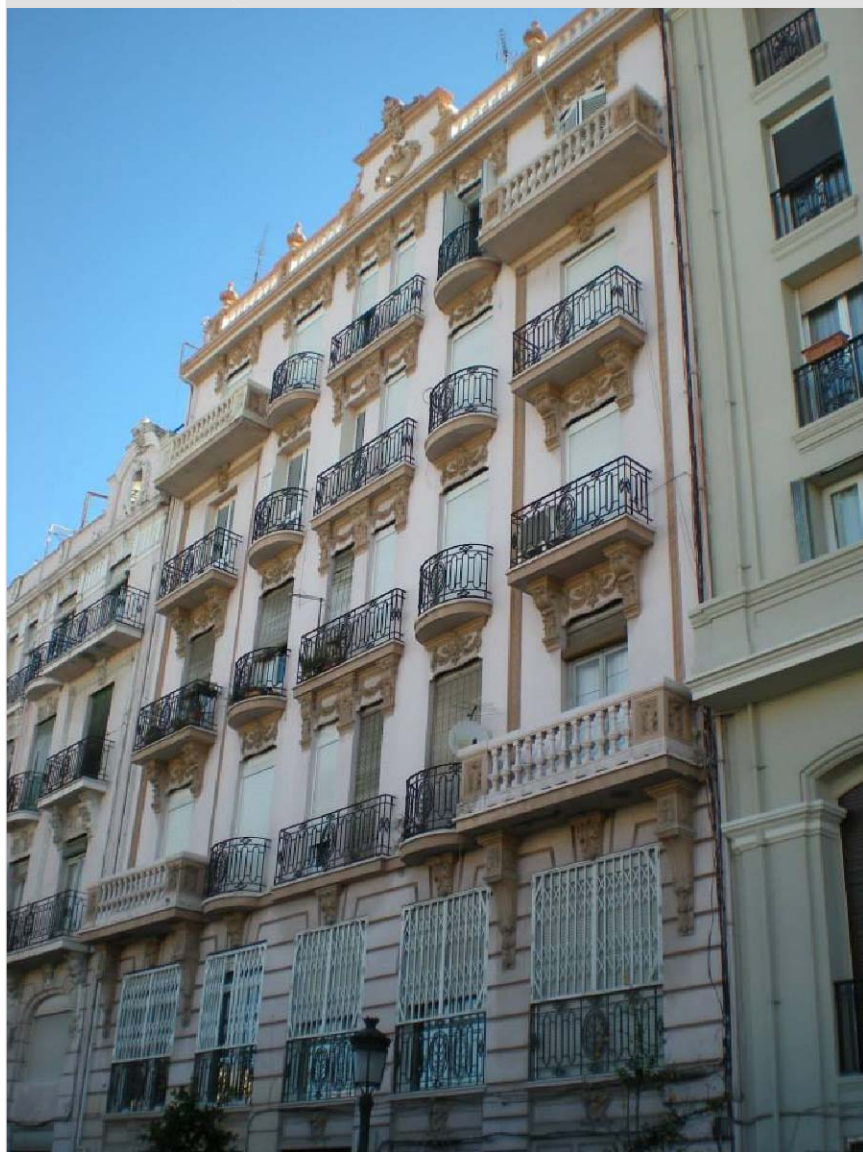

Antes



Después



Antes



Después



Antes




Después



Rehabilitación Fachada
CI J. Ramon Jimenez (Valencia)
en fase de ejecución



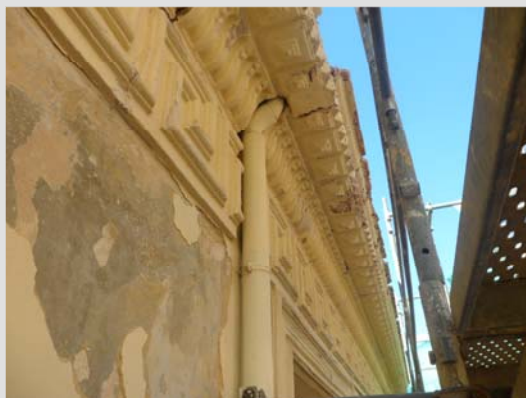

Rehabilitación Fachada
CI Embajador Vich (Valencia)
en fase de ejecución



Antes



Después



Antes



Después



Antes



Después



Antes



Después



Antes



Después



Antes



Después



Antes



Después



Antes



Después



Antes



Después



Antes



Después



Antes →




Durante →



Después

Rehabilitación Fachada
Ajuntament de Torrent

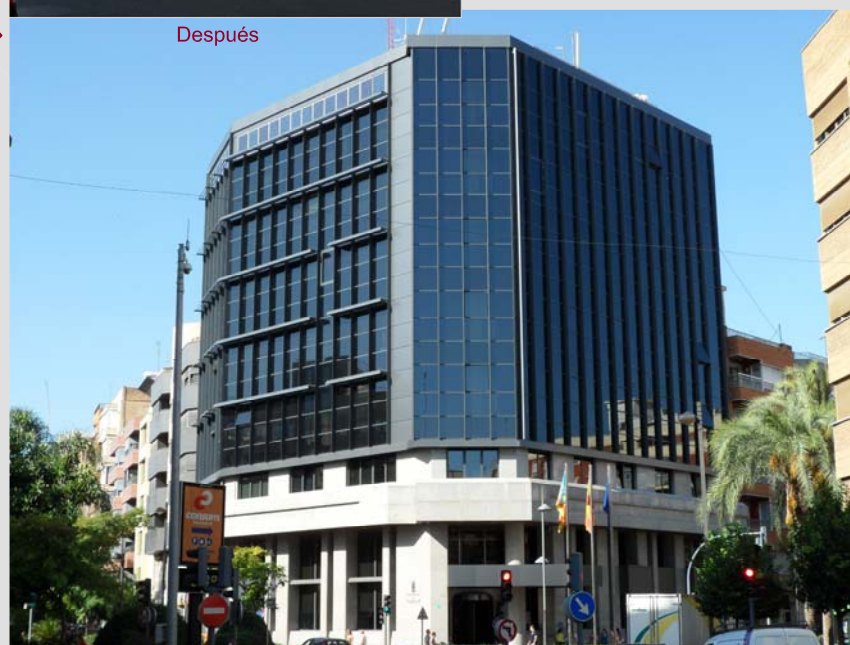

REFUERZOS ESTRUCTURALES



Antes



Después

Refuerzo Estructural - Aluminosis
mediante Mecanoviga



Refuerzo Estructural - Carbonatación
mediante Fibra de Carbono - Edificio de 24 viviendas



Antes



Después

Refuerzo Estructural:
Retirada de Bovedillas de Yeso
Colocacion vigas MVV de Mecanoviga



Antes




Después

Refuerzo Estructural:
Retirada de Bovedillas de Yeso
Colocacion vigas MVV de Mecanoviga



Antes

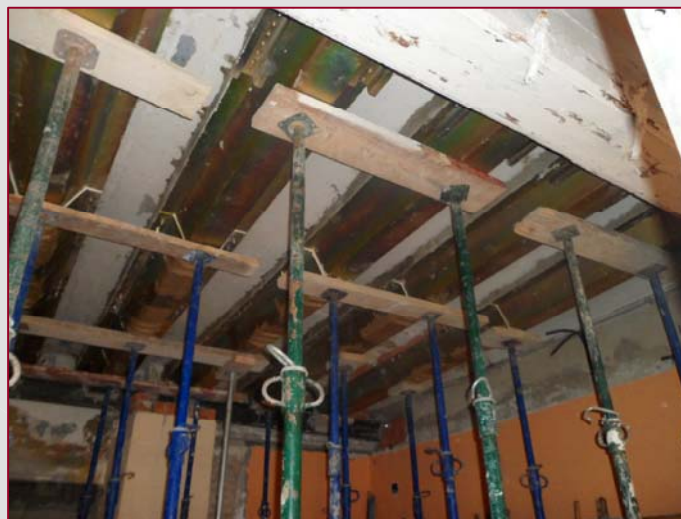

Después

Refuerzo Estructural Forjado Madera
Colocacion Mecanoviga MVV



Picado Yeso y colocacion de cartelas



Colocacion de Viga de Refuerzo




Detalle Cartela (Apoyo)



Retacado Vigas MVH con Forjado

Secuencia Ejecución de Refuerzo Estructural Forjado con viguetas de cemento aluminoso
Colocacion Mecanoviga MVH

REPARACIONES EN CIMENTACIÓN

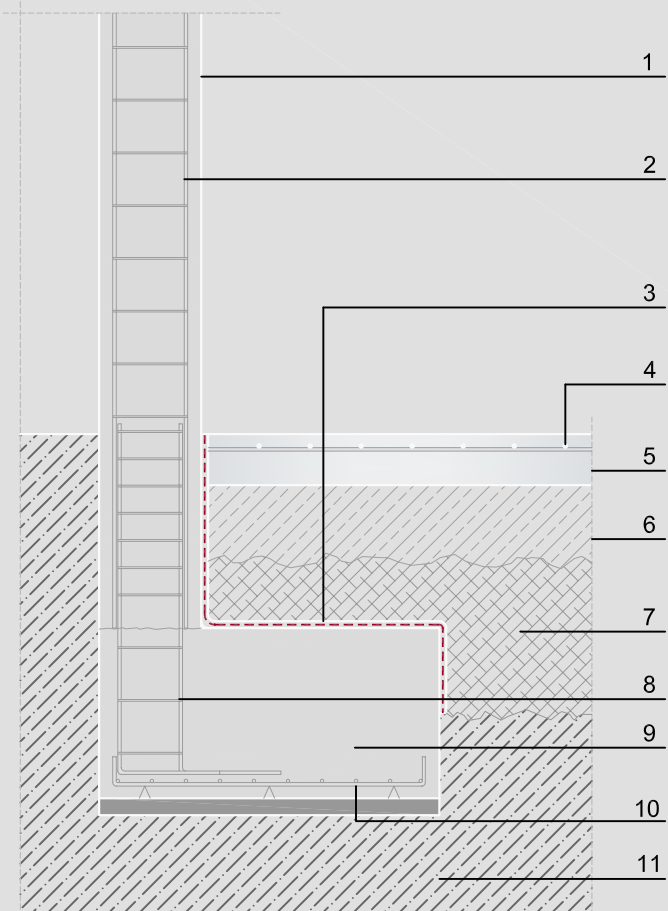

1 Pilar de hormigón armado, 2 Armado del pilar, 3 Lámina impermeabilizante tipo Danosa, 4 Mallazo de reparto, 5 Solera de hormigón, 6 Gravas seleccionadas, 7 Gravas seleccionadas, 8 Armaduras de espera del pilar, 9 Zapata de hormigón armado, 10 Armado inferior zapara de hormigón armado, 11 Terreno existente



Humedad por capilaridad en Cimentación

Cimentación superficial de zapatas aisladas de hormigón armado con una profundidad de perforación de 1m.

Limpieza y saneamiento de la zona, aplicación de una impermeabilización adherida, colocación de gravas seleccionadas y ejecución de solera armada.

Refuerzo Estructural en Cimentación - Edificio de viviendas
Calle Utiel, nº 11 C.P. 46004 VALENCIA (Valencia)

Refuerzo Estructural

Carbonatación en Arranque de Pilares



Antes



Después



Antes



Después

REFUERZO DE ARRANQUE EN PILAR


Demolición de los revestimientos del pilar, eliminación del hormigón suelto descubriendo las armaduras, cepillado y eliminación de óxido y pasivado de las mismas o reposición en caso necesario, chorreado de arena para completa eliminación de cualquier impureza.

Colocación de armadura de refuerzo, impregnando la superficie del hormigón con SIKADUR 32 FIX y proyectado mortero SIKAMONOTOP 618.

Reposición del revestimiento con enfoscado de mortero hidrofugo y aplicado de malla de atado en el revestimiento.

REPARACIÓN ARRANQUE DE PILARES

Pilar a reparar
(Actuaciones previas)

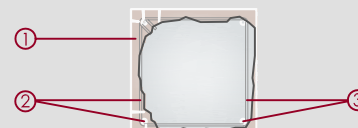

- 1 Retirada de hormigón desprendido
- 2 Cepillado de armaduras oxidadas hasta eliminar el óxido
- 3 Pasivación de armaduras

Reparación del Pilar




- 1 Hormigón existente
- 2 Puente de unión entre el hormigón viejo y el nuevo
- 3 Recomposición de la sección del pilar con mortero de reparación

Previamente ha de asegurarse la estabilidad estructural mediante la colocación de puntales y aligerado de cargas en la zona que transmite sobre el pilar.


REFUERZO DE PILAR (ENCAMISADO DE HORMIGON)

Pilar central

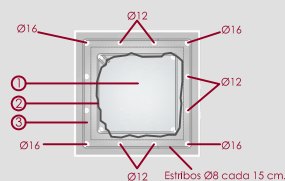


- 1 Hormigón del pilar existente
- 2 Puente de unión entre el hormigón viejo y el nuevo
- 3 Refuerzo con recrecido de 6cm. de hormigón HA-25 (Mortero de reparación), proyectado a baja velocidad

Pilar medianero

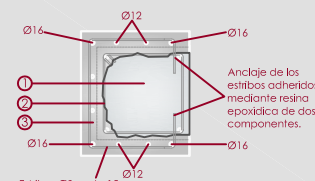

Alzado/Sección

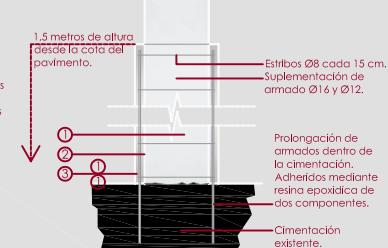

Refuerzo Estructural - Edificio de viviendas
Calle Juan de Austria, nº 5 C.P. 46920 MISLATA (Valencia)

Refuerzo Estructural
Carbonatación en Vigas y Nervios



Antes



Después



Antes



Después

REFUERZO DE FORJADO CON PERFILES IPE

Previamente apuntalamiento de la zona y demolición de tabiquería afectada en una altura no superior a 35-40 cm.
Picado de recubrimiento de viguetas en toda su longitud, colocación de placas metálicas mediante tacos de anclaje previa localización de armaduras con pachometro, sentada sobre capa de mortero sin retracción.


Colocación de perfil metálico IPE de acero S-235 y apuntalamiento con ligera presión hasta rebosar el mortero sobre las alas superiores.

Solado de viga sobre placa de anclaje y supresión de apuntalamiento.

Pintado de vigas y placas con capas de al menos 70 micras de imprimación anticorrosiva al fosfato de zinc, previo repaso y retoque a mano de soldaduras. Repinado final al clorocaucho con espesor mínimo de 60 micras.


REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE VIGAS

Viga a reparar
(Actuaciones previas)

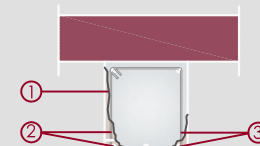

- 1 Retirada de hormigón desprendido
- 2 Cepillado de armaduras oxidadas y retirada de armadura muy deteriorada
- 3 Pasivación de armaduras

Reparación de viga

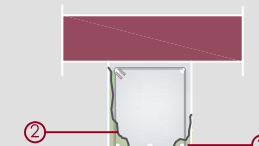


- 1 Hormigón del pilar existente
- 2 Puente de unión entre el hormigón viejo y el nuevo
- 3 Recomposición de la sección original de la viga mediante la aplicación de mortero de reparación estructural


Previamente ha de asegurarse la estabilidad estructural mediante la colocación de puntales y aligerado de cargas en la zona que transmite cargas sobre la viga

REFUERZO DE NERVIOS DE FORJADO (VIGUETAS)

Sección perpendicular al nervio

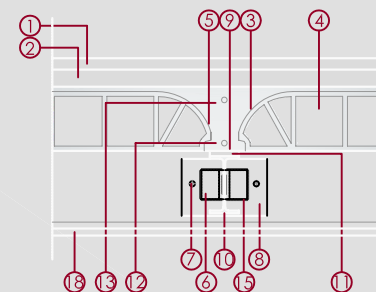

Sección paralela al nervio

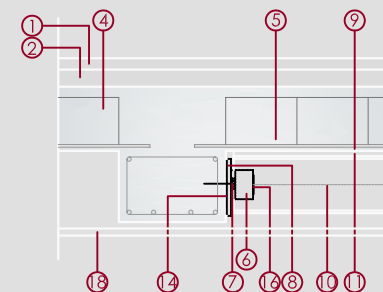

1. Pavimento
2. Mortero de agarre
3. Relleno de senos
4. Bovedilla de yeso
5. Vigueta cerámica (in situ)
6. Angular metálico 60x60x6 mm, S-235
7. Tornillo tipo "HILTI" 2xHIT HY-15-HAS M12 x 110 (par de apriete 5 Kg)
8. Placa de apoyo 240x160x15 recubierta de lana de roca o similar
9. Zona de reparación de vigueta y pasivación de armaduras en caso de ser necesario
10. Perfil metálico IPE (Sección en función de la luz)
11. Mortero de baja retracción
12. Armadura inferior de vigueta
13. Armadura superior de vigueta
14. Mortero de asiento de la placa
15. Soldadura angular de cordón continuo a placa de vigueta
16. Soldadura angular de cordón hasta 1/3 del canto del perfil IPE (apoyo o articulación)
17. Protección de lana de roca o similar en todas las piezas metálicas
18. Falso techo de placas de escayola de 60x60 cm

Refuerzo Estructural - Edificio de viviendas
Calle Juan de Austria, nº 5 C.P. 46920 MISLATA (Valencia)

REPARACIONES EN CIMENTACIÓN



Antes



Después

Refuerzo estructural en Cimentación

Cimentación superficial de zapatas aisladas de hormigón en masa con una profundidad de perforación de 1m.

Consolidación del terreno a través de inyecciones de (eco) resina expansiva.



Antes



Después

Refuerzo Estructural en Cimentación - Edificio de viviendas
Calle de Orihuela, nº 33 C.P. 46009 VALENCIA (Valencia)

REPARACIONES EN CIMENTACIÓN



Antes



Después

Refuerzo Estructural en Cimentación - Edificio de viviendas
Calle Granada, nº 8 C.P. 46004 VALENCIA (Valencia)



Antes



Después

Refuerzo estructural en Cimentación

Cimentación superficial de zapatas
aisladas de hormigón en masa con
una profundidad de perforación de 1m.

Consolidación del terreno a través de
inyecciones de (eco) resina expansiva.

Refuerzo Estructural en Cimentación - Edificio de viviendas
Calle Utiel, nº 11 C.P. 46004 VALENCIA (Valencia)

REPARACIONES EN CIMENTACIÓN



Refuerzo estructural en Cimentación

Cimentación superficial de zapatas aisladas de hormigón en masa con una profundidad de perforación de 1m.

Limpieza y saneamiento de la zona, aplicación de un puente de unión entre el hormigón existente y el nuevo.

Refuerzo Estructural en Cimentación - Edificio de viviendas
Calle Utiel, nº 11 C.P. 46004 VALENCIA (Valencia)

EJECUCIÓN DE ENCAMISADO DE PILAR



Disposición de armaduras verticales y estribos en los pilares a reforzar.



Encofrado con tableros de madera. Disposición de separadores en las armaduras respecto a los pilares existentes y al encofrado, para mantener los recubrimientos adecuados.



Vertido, compactación y curado del hormigón de refuerzo.



Refuerzo estructural en Pilar

Refuerzo mediante encamisado del pilar con armadura de refuerzo y hormigón de refuerzo,

Refuerzo Estructural en Pilar - Edificio de viviendas
Calle Granada, nº 8 C.P. 46004 VALENCIA (Valencia)

REPARACIONES EN PILAR



Limpieza y saneado de la zona



Pasivación de armaduras



Mortero de reparación




Acabado exterior

DETALLE GENERICO - REGENERACIÓN DE REVESTIMIENTOS


1_ ESTADO INICIAL

- 1_ Zona deteriorada
- 2_ Hormigón en buen estado
- 3_ Armadura oxidada

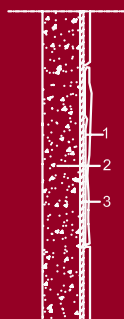

2_ SANEADO Y LIMPIEZA

- 1_ Frente de hormigón en buen estado
- 2_ Armadura
- 3_ Limpieza de armadura con chorro de arena o medio mecánico
- 4_ Repetido parte posterior de armadura
- 5_ Repetido parte delantera de armadura

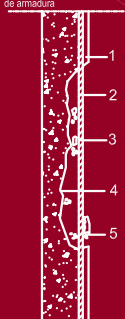

3_ PASIVACIÓN DE ARMADURAS

- 1_ Pasivación de armaduras
- 2_ Armadura




4_ REGENERACIÓN

- 1_ Armadura pasivada
- 2_ Mortero de reparación



5_ ACABADO Y PROTECCIÓN

- 1_ Armadura
- 2_ Enfoscado exterior
- 3_ Mortero de reparación

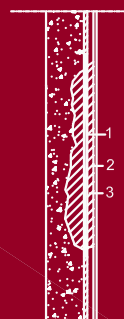

Antes



Después

Refuerzo Estructural en Pilar - Edificio de viviendas
Calle Utiel, nº 9 C.P. 46020 VALENCIA (Valencia)

REPARACIONES EN PILAR



Limpieza y saneado de la zona



Pasivación de armaduras



Puente de unión



Mortero de reparación



Acabado exterior



Limpieza y saneado de la zona



Pasivación de armaduras



Puente de unión



Mortero de reparación



Acabado exterior

Refuerzo Estructural en Pilar - Edificio de viviendas
Calle Utiel, nº 9 C.P. 46020 VALENCIA (Valencia)

TRABAJOS REALIZADOS **REHABILITACIÓN**

REPARACIONES EN PILAR



Refuerzo estructural en Pilar

Refuerzo mediante la colocación de más armaduras en la zona afectada, y además la limpieza y saneamiento de la zona, con pasivación de armaduras y relleno de mortero de reparación anticarbonatación.



Limpieza y saneado de la zona



Pasivación de armaduras



Puente de unión





Mortero de reparación



Acabado exterior

Refuerzo Estructural en Pilar - Edificio de viviendas
Calle Utiel, nº 9 C.P. 46020 VALENCIA (Valencia)

REPARACIONES EN PILAR - FIBRA DE CARBONO

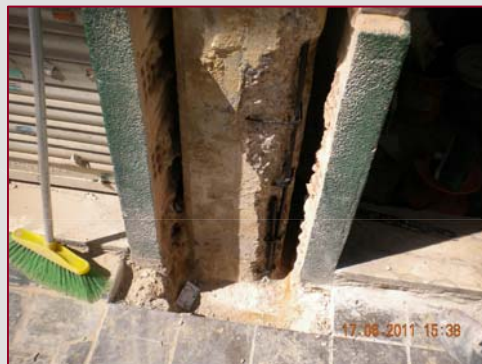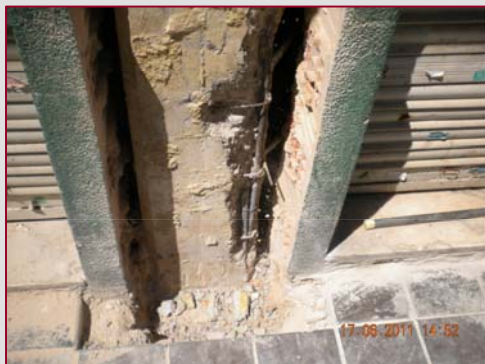

Refuerzo estructural en Pilar

Refuerzo mediante la colocación de fibra de carbono.
Saneado y limpieza de la superficie afectada del pilar hasta descubrir el hormigón sin deterioro.
Pasivación de las armaduras y aplicación de un puente de unión para recibir el mortero.
Colocación de mortero de reparación anticarbonatación y aplicación de un adhesivo cementoso para la fijación de la fibra de carbono en diferentes alturas del pilar.
Finalmente aplicación de un acabado de enfoscado de mortero de cemento y en este caso reconstrucción de la fachada de fábrica de ladrillo caravista.

Refuerzo Estructural en Pilar - Edificio de viviendas
Calle Utiel, nº 9 C.P. 46020 VALENCIA (Valencia)

REPARACIONES EN PILAR - ENCAMISADO



Refuerzo estructural en Pilar

Refuerzo mediante la realización de un encamisado en el pilar, recrecio de hormigón armado)

La estructura original del pilar se envuelve con una corona de hormigón a la que se le incorpora una nueva armadura que dará continuidad al soporte y conectará elásticoamente el nuevo elemento de refuerzo con los elementos estructurales horizontales.

En primer lugar se realiza una limpieza de la superficie del pilar existente, posteriormente se coloca la armadura vertical con los correspondientes cercos, y finalmente se procede al hormigonado del nuevo recrecio del pilar con su correspondiente curado del hormigón.

Refuerzo Estructural en Pilar - Edificio de viviendas
Calle Utiel, nº 11 C.P. 46020 VALENCIA (Valencia)

REPARACIÓN FORJADO - MECANOVIGA





Antes



Después

Refuerzo estructural en Forjado

Refuerzo mediante mecanoviga en forjado con viguetas de madera y revolton cerámico

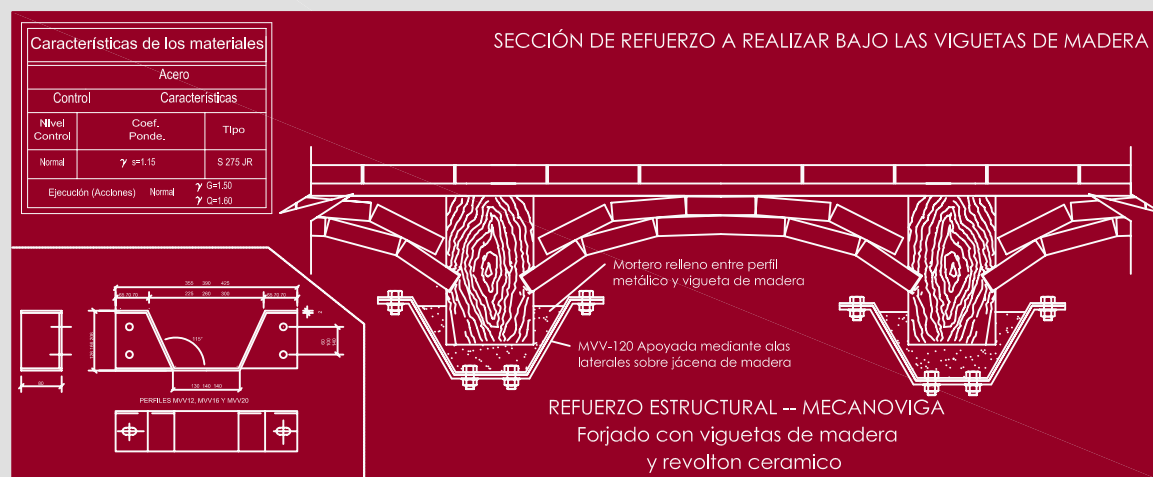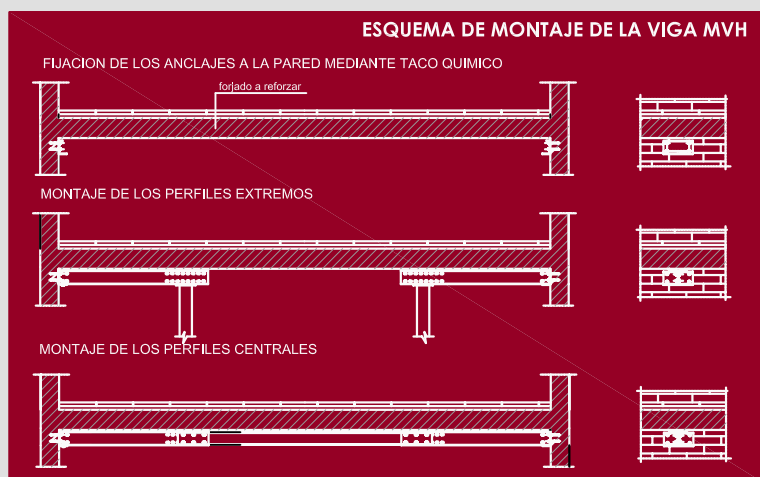

Refuerzo Estructural en Forjado - Edificio de viviendas
Calle de Orihuela, nº 33 C.P. 46009 VALENCIA (Valencia)

REPARACIÓN FORJADO - MECANOVIGA




Antes



Después

Refuerzo estructural en Forjado

Refuerzo mediante mecanoviga en forjado con viguetas de hormigón armadas y bovedilla de hormigón prefabricado.

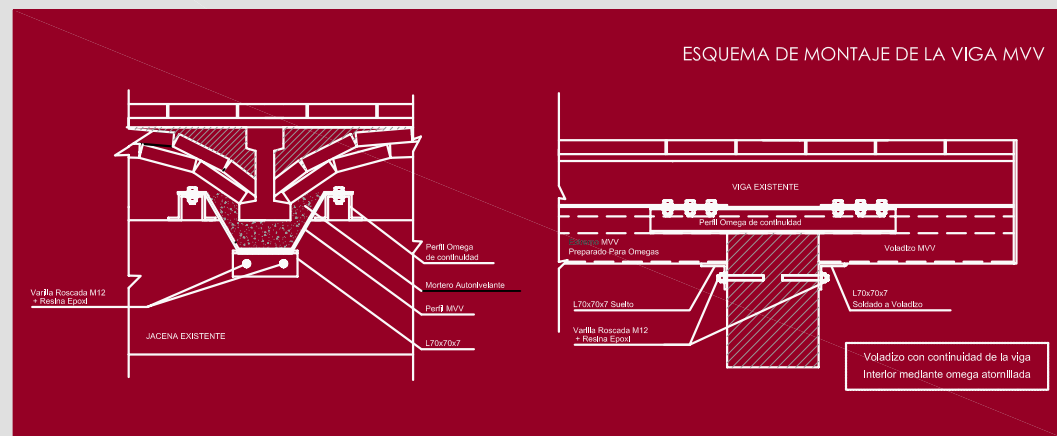

Refuerzo Estructural en Forjado - Edificio de viviendas
Calle Alcañiz, nº 59 C.P. 46019 VALENCIA (Valencia)

REPARACIÓN FORJADO - MECANOVIGA




Antes



Después


Refuerzo estructural en Forjado

Refuerzo mediante mecanoviga en forjado con viguetas de madera y revolton cerámico

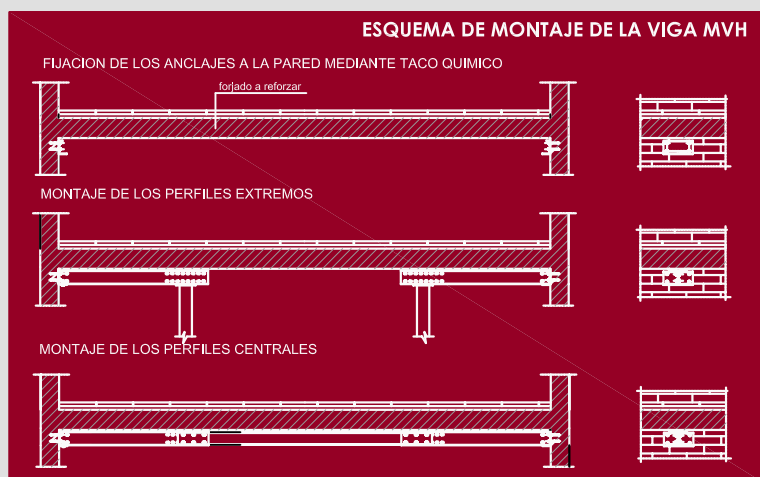

Refuerzo Estructural en Forjado - Edificio de viviendas
Gran Vía Germanías, nº 25 C.P. 46006 VALENCIA (Valencia)

REPARACIÓN FORJADO - IPE

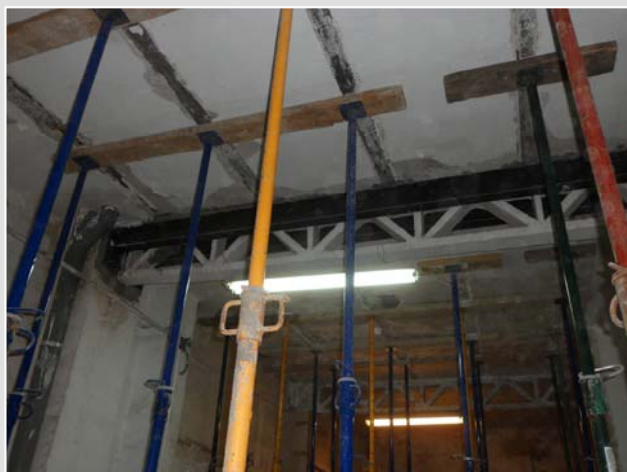

Antes




Después




Después


DETALLE - PARTELUZ, DE REFUERZO DE VIGUETAS

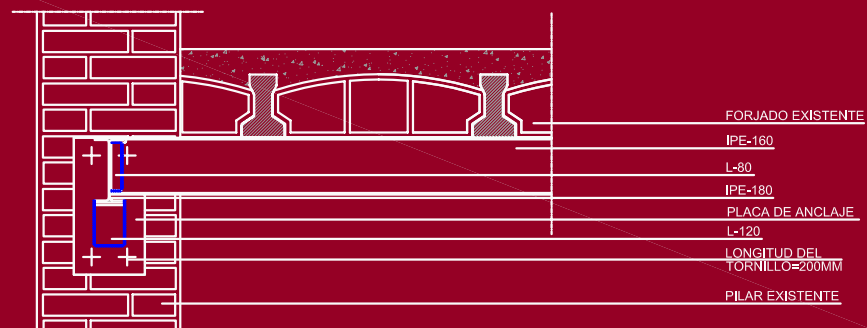

DETALLE - PARTELUZ ENCUENTRO DE IPE-180 Y IPE-160

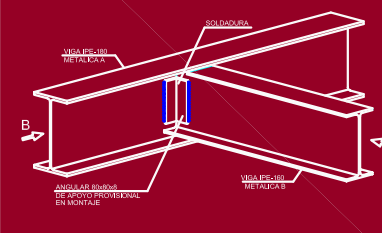

DETALLE - PARTELUZ SECCIÓN DE IPE-180 Y IPE-160

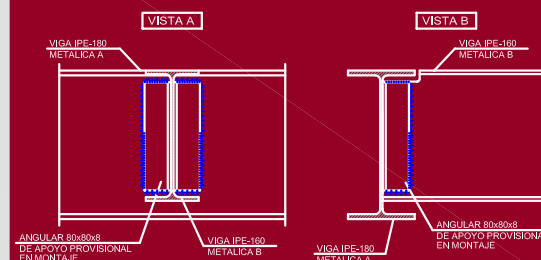

Refuerzo estructural en Forjado

Refuerzo mediante IPE en forjado con viguetas prefabricadas de hormigón y bovedillas de hormigón prefabricado.

Saneado y reparación de vigas y viguetas de hormigón mediante picado del revestimiento hasta alcanzar la zona sana, limpieza del armado hasta dejarlo limpio de óxido mediante chorro de micro abrasivo a presión y limpieza con agua, pasivación de la armadura con pintura protectora y puente de unión para revestir posteriormente con mortero de reparación de alta resistencia.

Refuerzo Estructural en Forjado - Edificio de viviendas
Calle Granada, nº 8 C.P. 46004 VALENCIA (Valencia)

REPARACIÓN FORJADO - UPN



Antes




Después



Después

DETALLE - REFUERZO DE VIGAS Y DE VIGUETAS

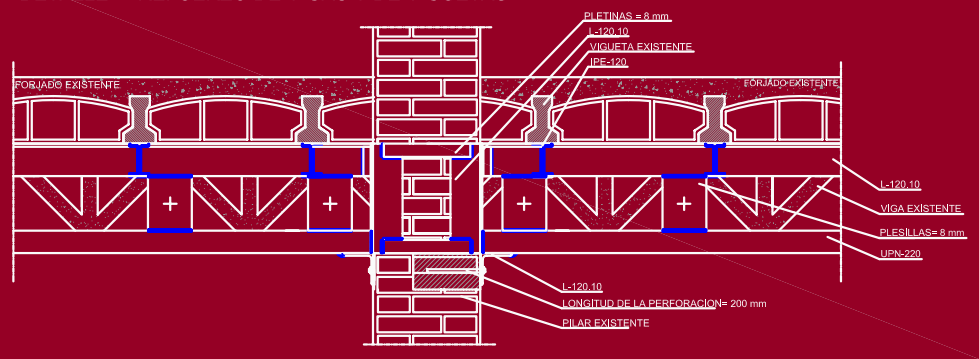

Refuerzo estructural en Forjado

Refuerzo mediante perfil estructural UPN laminado en caliente en forjado con viguetas prefabricadas de hormigón.

Saneado y reparación de vigas y viguetas de hormigón mediante picado del revestimiento hasta alcanzar la zona sana, limpieza del armado hasta dejarlo limpio de óxido mediante chorro de micro abrasivo a presión y limpieza con agua, pasivación de la armadura con pintura protectora y puente de unión para revestir posteriormente con mortero de reparación de alta resistencia.



Refuerzo Estructural en Forjado - Edificio de viviendas
Calle Granada, nº 8 C.P. 46004 VALENCIA (Valencia)

ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQ. - INSTALACIÓN DE ASCENSORES



La importancia que le da la sociedad actual a la eliminación de barreras arquitectónicas ha hecho que ARTEASVAL S.L. se centre en la búsqueda de mejoras en materia de accesibilidad para los ocupantes de los inmuebles que presentan dificultades en esta materia.


INSTALACIÓN DE ASCENSOR
Calle Archivero Vives Liern. Valencia

EDIFICACIÓN - PROMOCIONES Y VIVIENDAS UNIFAMILIARES



Los proyectos desarrollados en ARTEASVAL S.L. dentro de la vertiente de la obra nueva residencial, son diversos y abarcando una amplia variedad que nos brindan las distintas tipologías de la edificación residencial.

Un recorrido que arranca, desde bloques de edificios de viviendas plurifamiliares, hasta la esencia del hogar mismo como es la vivienda unifamiliar exenta y diáfana, libre y bañada de luz.

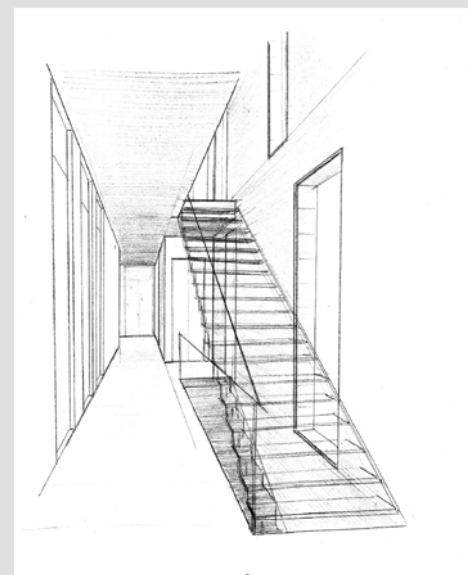

Vivienda unifamiliar Barrax



Residencial Vista Ibiza, Denia



Residencial Sartorio - Denia






Residencial Motilla Palancar



EDIFICIOS INDUSTRIALES

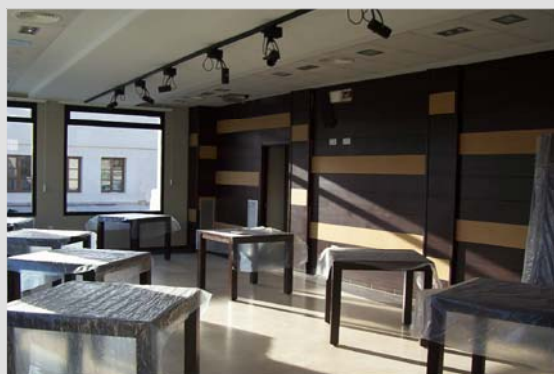


El área de nuestra oficina técnica y de la mano del sendero del diseño ARTEASVAL S.L. se mete de lleno en un sector tan dinámico y versátil como el de servicios.

Con hoteles, salones de bodas, restaurantes, bares-cafeterías, naves industriales, oficinas y demás tejido comercial han sido y son objeto de nuestra intervención, integrando desde su inicio las necesidades que plantea el cliente con la eficiencia y rendimiento para el desarrollo de la actividad.



Centro Polivalente

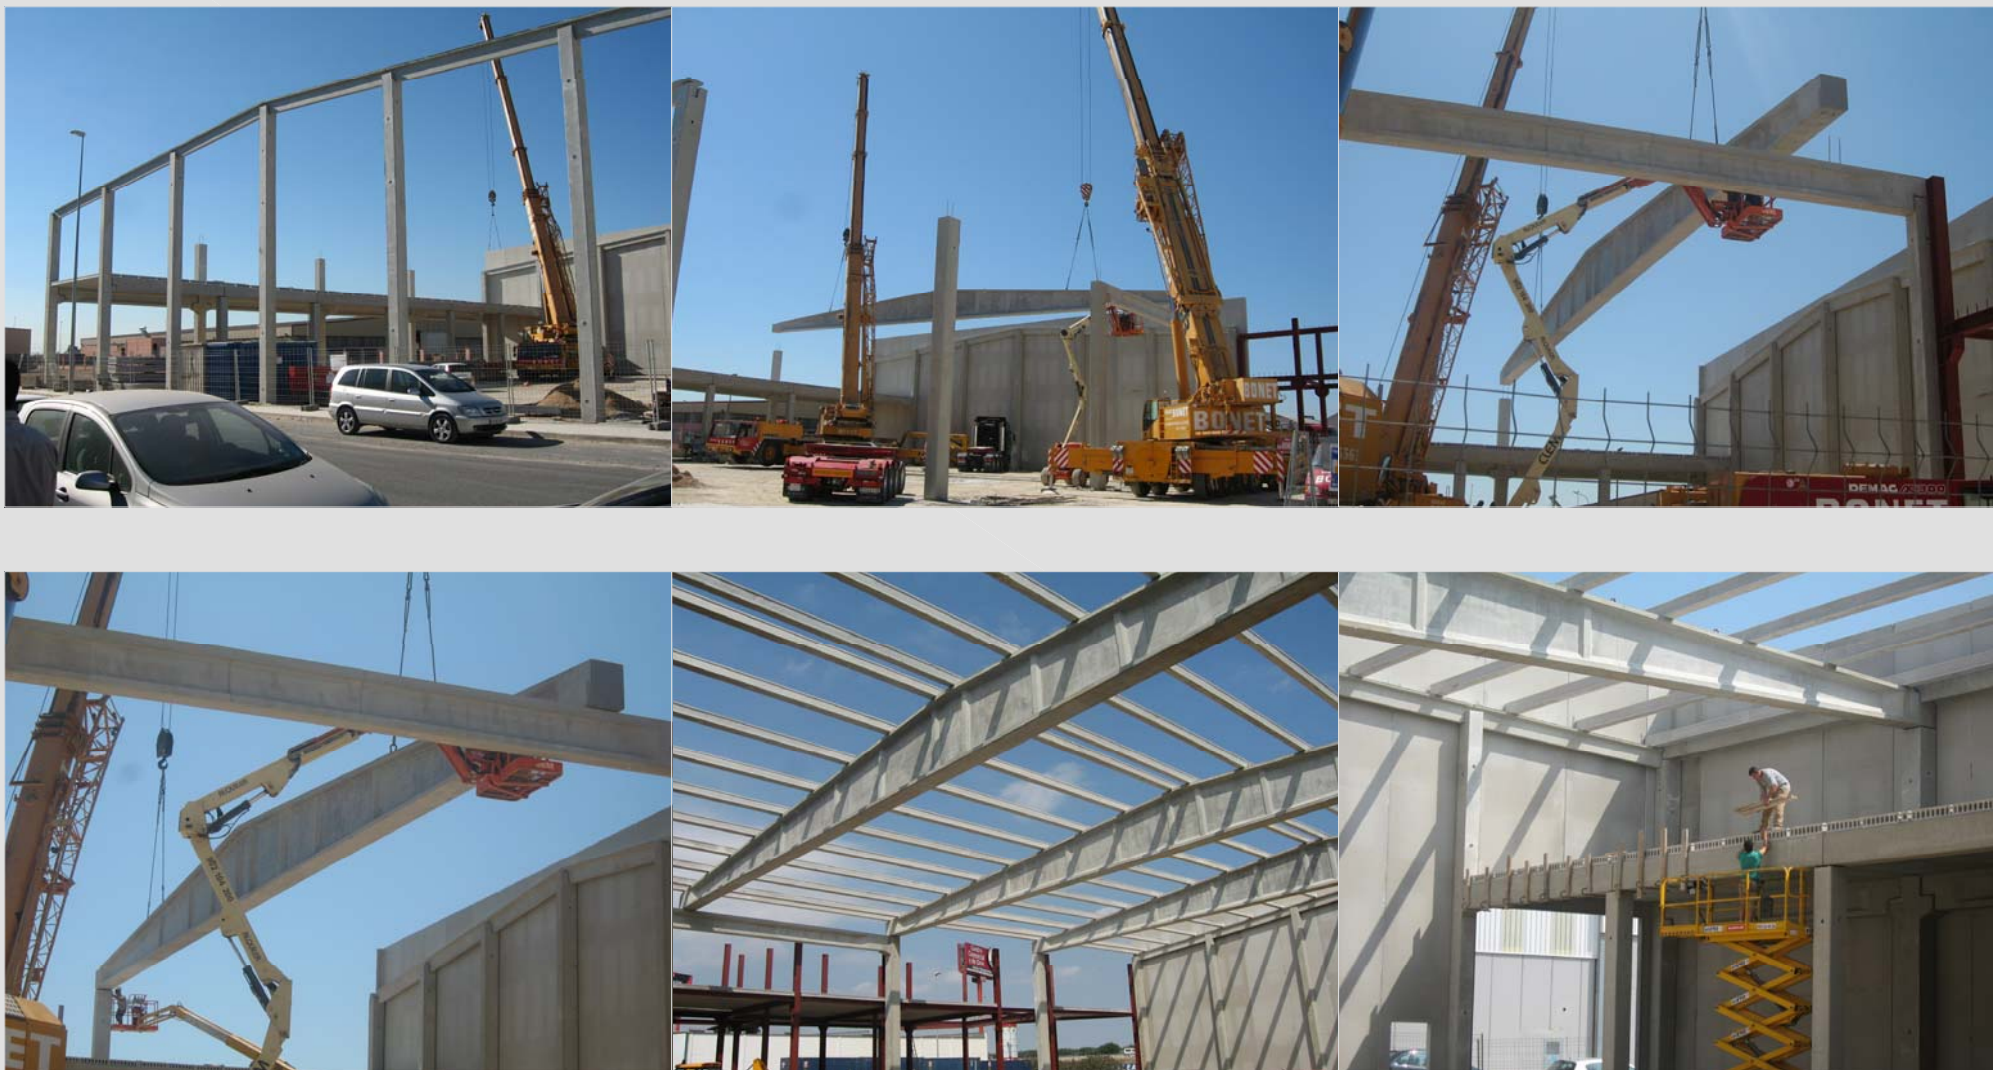

Nave Industrial Prefabricada - Montaje de Vigas Tipo Delta de 35 mts de luz

EDIFICIOS COMERCIALES



El área de nuestra oficina técnica y de la mano del sendero del diseño ARTEASVAL S.L. se mete de lleno en un sector tan dinámico y versátil como el de servicios.

Con hoteles, salones de bodas, restaurantes, bares-cafeterías, naves industriales, oficinas y demás tejido comercial han sido y son objeto de nuestra intervención, integrando desde su inicio las necesidades que plantea el cliente con la eficiencia y rendimiento para el desarrollo de la actividad.



Edificio Público para Oficinas



Habitación Hotel H. Real San Juan del Castillo "Día"



Cubo de Acceso Sala "Día"




Habitación Hotel H. Real San Juan del Castillo "Iluminación nocturna"



Cubo de Acceso Sala "Iluminación nocturna"



Cafetería Salon-Restaurante - Cuenca

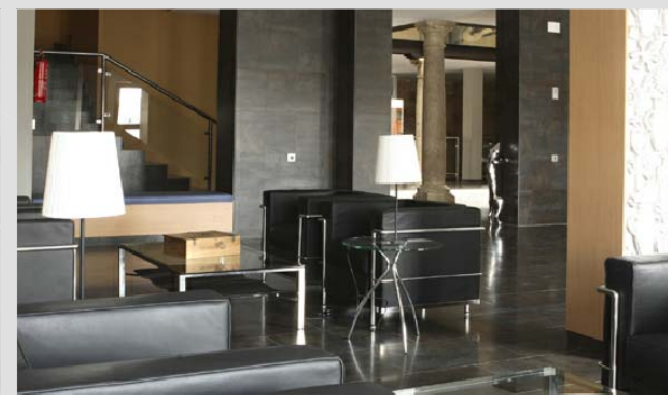




Cafetería Hotel "Hospedería Real San Juan del Castillo" - Belmonte



Oficinas Administración en Nave Industrial




SECTOR HOSTELERÍA FRANQUICIAS

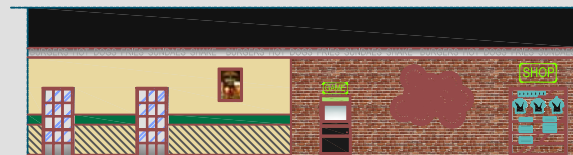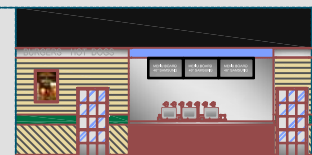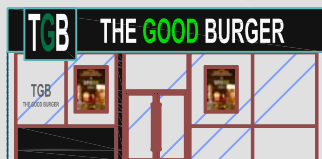




TGB - "THE GOOD BURGER"
Centro de Ocio Heron City, Paterna





TGB - "THE GOOD BURGER"
Paseo Alameda, Valencia

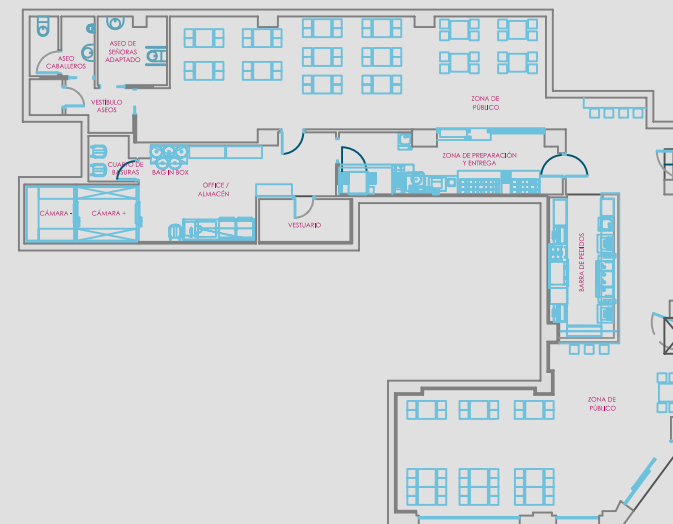


"100 MONTADITOS"
Calle Alzamora, Alcoy (Alicante)

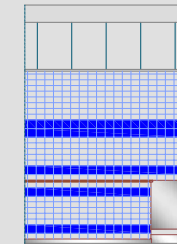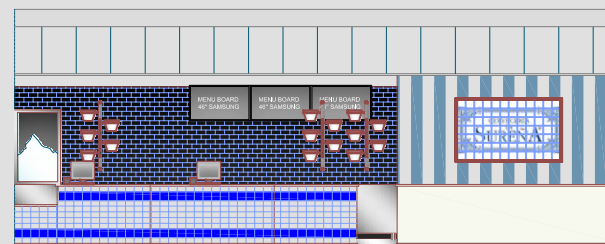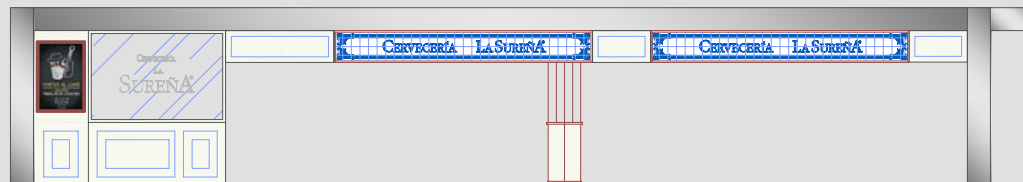

"LA SUREÑA"
Centro Comercial Mercado Campanar, Valencia

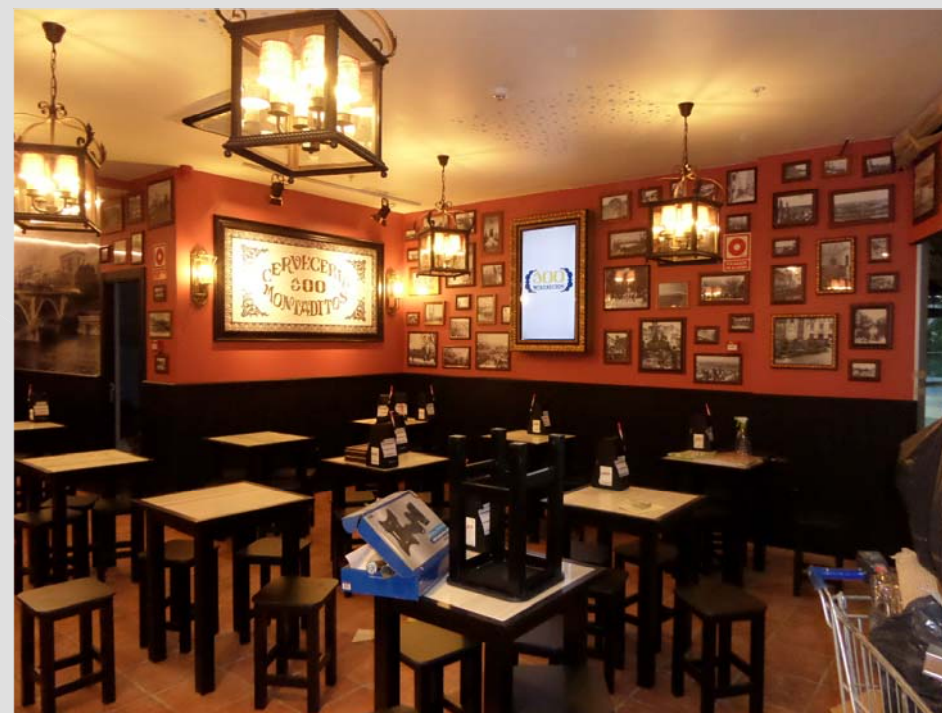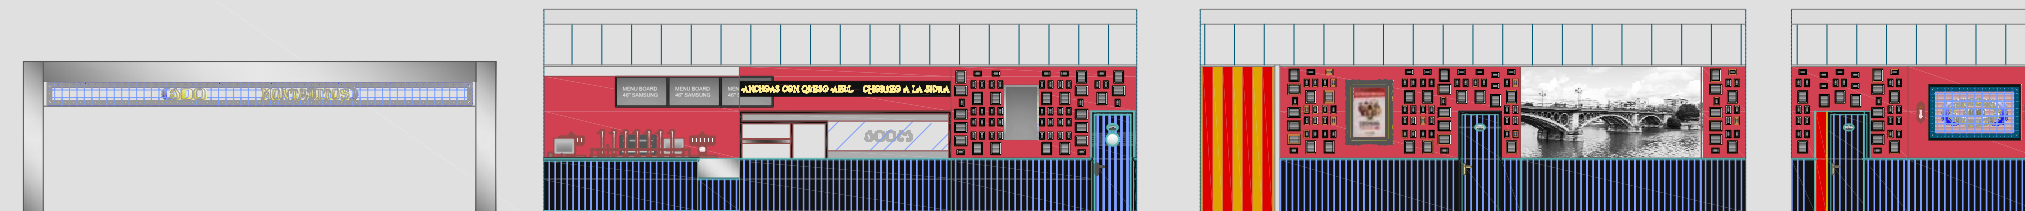


"100 MONTADITOS"
Centro Comercial Mercado Campanar, Valencia

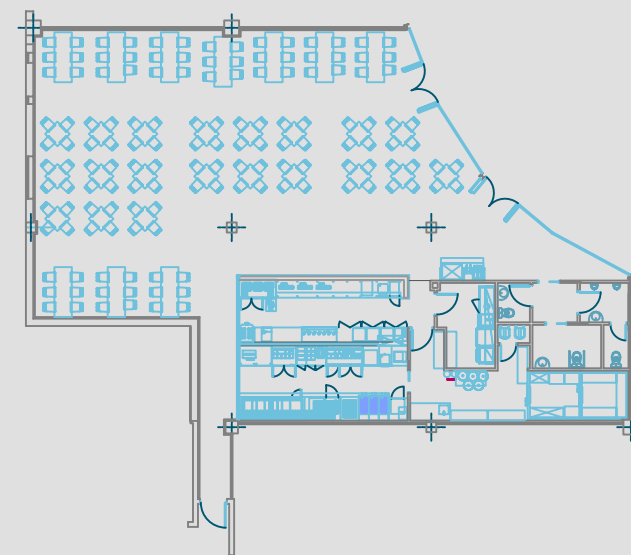





TGB - "THE GOOD BURGUER"
Centro Comercial MN4, Alfafar (Valencia)



TGB - "THE GOOD BURGUER"
Centro Comercial La Salera, Castellón

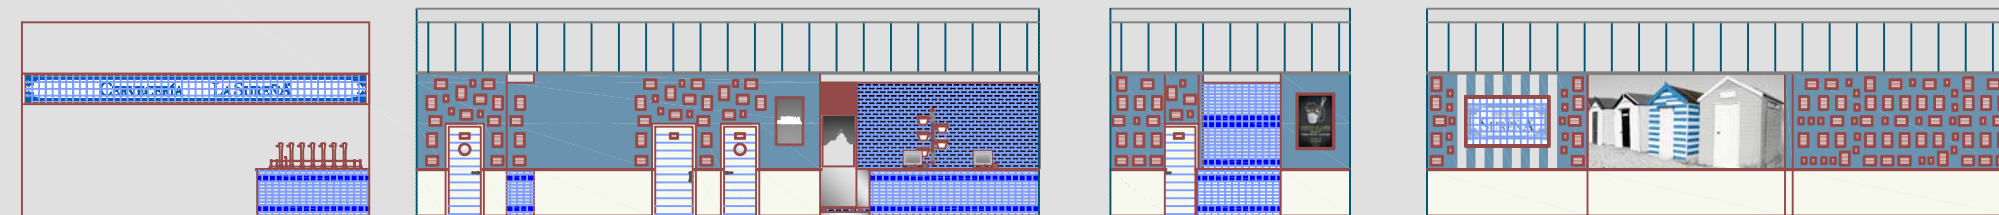

"LA SUREÑA"
Centro Comercial La Salera, Castellón

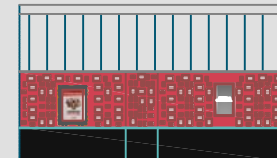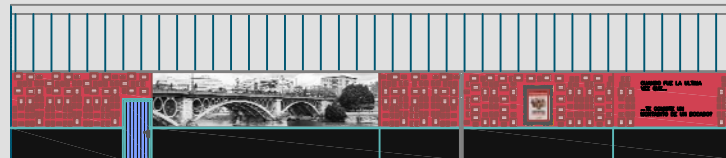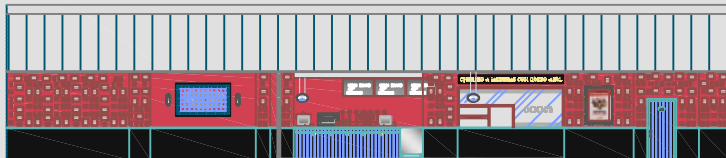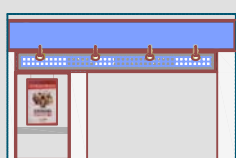

"100 MONTADITOS"
Calle Francisco Tárrega, Vila-real (Castellón)



"LA SUREÑA"
Rambla Méndez Nuñez, Alicante

CLIENTES



Ayto. Algemesí



Ayto. Mislata



Ayto. Utiel





estudio de arquitectura
WWW.ARTEASVAL.COM

ARTEASVAL S.L.
estudio de arquitectura
Plaza Mayor, nº 16 Bajo Derecha
46470 CATARROJA (VALENCIA)
Tel. 96 126 08 49 - 605 855 227
correo-e: arteasval@arteasval.com



inspección técnica de edificios
WWW.ITEVALENCIA.COM